

Handling instructions

For quick change adaptors
with Coromant Capto®

Head office:
AB Sandvik Coromant
SE-811 81 Sandviken, Sweden
www.sandvik.coromant.com
E-mail: info.coromant@sandvik.com

Installation and service instructions for quick change adaptors

Recommended torque wrenches and key adaptors

C-TK-01M (C3-C6)
C-TK-02 (C8)




To achieve indexing within +/- 2 micron, you need to use a torque wrench.

Torque wrenches and key adaptors

Coupling Size	Torque	Ordering code		Key adaptors	mm	inch
		Torque wrench				
C3	35	26	C-TK-01M	5680 035-05	8	.31
C4	50	37	C-TK-01M	5680 035-06	10	.39
C5	70	52	C-TK-01M	5680 035-07	12	.47
C6	90	67	C-TK-01M	5680 035-07	12	.47
C8	130	97	C-TK-02	5680 035-07	12	.47

Installation


1. Unlock the clamping unit with a torque wrench and insert the cutting unit into the coupling until the stop position is reached. This position is reached when, after a light tap whilst in the unclamped position, the cutting unit hits the front face of the draw bar. The gap between male and female coupling surfaces should, in this position, be approx. 0.8 mm.
2. To feed in and clamp the cutting unit securely, put the clamping unit in unlocked position, then put in the cutting unit and clamp by rotate the torque wrench clockwise, approximately 140° to its recommended torque value.
3. Unclamp the tool by rotating the cam anti clockwise.

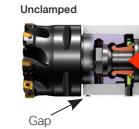

Service

Lubricate the clamping unit

- Use lubricating of type "EP 2" or universal grease.
- Remove the screw (1) in the camshaft. Assemble a specific grease nipple. Ordering code: 5692 012-01 (C4-C8), 5692 012-02 (C3)
- IMPORTANT: Set the clamping mechanism in locked position before lubrication by turning the camshaft clockwise until stop.
- Pump in grease with grease gun until it begins to seep out round the key handle and the camshaft.
- Remove grease nipple. Replace screw (1) into the camshaft.
- Check the function by activating the mechanism backwards and forwards several times.

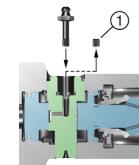

Coolant filter max 50 µm (0.002 in) for best result.

NOTE: CC Clamping Units require periodical service and maintenance in a clean area, as recommended in the instructions.

Once a year, check the draw bar movement "lx" of clamping units used in production. Before measuring, ensure that the camshaft is turned firmly to its end positions "unclamped and clamped respectively". If the "lx" min value is equal or less than the value in Table 2. SEND CLAMPING UNITS FOR REPAIR.

Control dimensions Polygonsurface-Draw bar

Table 1. New (unused) clamping units

Capto size	Draw bar positioning mm (inch)		Lx min in clamped positioning valid for used clamping units - limit for repair
	Uncl. pos. Lx (max)	Cl. pos. Lx (min)	
C3	5.3	0.2087	8.9 0.3504
C4	8.2	0.3228	12.3 0.4843
C5	9.2	0.3622	13.9 0.5472
C6	10.1	0.3976	16.1 0.6339
C8	19.2	0.7795	25.3 0.9843


 


Table 2. Used clamping units

Montage- und Serviceanleitung für Schnellwechseladapter

Empfohlene Drehmomentschlüssel und Schlüsselaufnahmen

C-TK-01M (C3-C6)
C-TK-02 (C8)

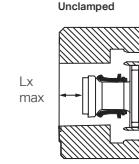


Für eine Indexierung innerhalb +/- 2 Mikron ist ein Drehmomentschlüssel erforderlich.

Drehmomentschlüssel und -aufnahmen

Kupplungsgröße	Drehmoment Nm	Bestellnummer Fuß/Pfund	Drehmomentschlüssel	Schlüsselaufnahme	mm	zoll
C3	35	26	C-TK-01M	5680 035-05	8	.31
C4	50	37	C-TK-01M	5680 035-06	10	.39
C5	70	52	C-TK-01M	5680 035-07	12	.47
C6	90	67	C-TK-01M	5680 035-07	12	.47
C8	130	97	C-TK-02	5680 035-07	12	.47

Installation


1. Lösen Sie die Spanneinheit mit einem Drehmomentschlüssel und drücken Sie den Schneidkopf bis zum Anschlag ein. Diese Position ist erreicht, wenn in ungespannter Position der Schneidkopf mit der Vorderkante der Zugstange in Kontakt kommt. Das Spiel zwischen Planenlangen des Werkzeugs und der Polygonbuchse sollte in dieser Position zirka 0.8 mm betragen.
2. Für sicheren Einsatz und Spannen des Schneidkopfes, bringen Sie diesen in ungespannte Position und spannen Sie ihn durch Drehen des Drehmomentschlüssels im Uhrzeigersinn um zirka 140° auf dessen empfohlenen Wert ein.
3. Lösen Sie das Werkzeug durch Drehung des Bolzens gegen den Uhrzeigersinn.

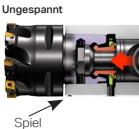

Service

Schmierung der Spanneinheit

- Verwenden Sie Typ "EP 2" oder ein Universal-Schmiertmittel.
- Entfernen Sie die Schraube (1) im Exzenterbolzen. Montieren Sie einen speziellen Schmiernippel. Bestellnummer: 5692 012-01 (C4-C8), 5692 012-02 (C3)
- WICHTIG: Bringen Sie den Spannmechanismus vor dem Einfetten in die Position "Spannen ohne Werkzeug", indem der Exzenterbolzen gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht wird.
- Pumpen Sie mit der Fettspitze Fett ein, bis es um den Adaptergriff und seitlich des Exzenterbolzens austritt.
- Entfernen Sie den Schmiernippel. Setzen Sie die Schraube (1) in den Exzenterbolzen ein.
- Prüfen Sie die Funktion durch mehrfache Vor- und Zurückbewegung des Mechanismus.

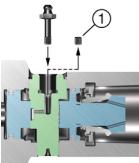

Kühlschmierstofffilter max. 50 µm (0.002 Zoll) für beste Ergebnisse.

HINWEIS: CC Spanneinheiten erfordern einen regelmäßigen Service und Wartung in einer sauberen Umgebung, wie in der Anleitung empfohlen.

Überprüfen Sie einmal jährlich die Zugstangenbewegung "Lx" der in Produktion eingesetzten Spanneinheiten. Achten Sie vor dem Messen darauf, dass der Exzenter fest in seiner Endposition "gespannt bzw. ungespannt" ist. Falls der min."Lx"-Wert gleich oder kleiner als der in Tabelle 2 angegebene Wert ist.

ZUSENDUNG DER SPANNEINHEITEN ZUR WARTUNG.

Kontrollabmessungen Polygonoberfläche-Zugstange

Tabelle 1. Neue (nicht gebraucht) Spanneinheiten Tabelle 2. Gebrauchte Spanneinheiten

Capto Größe	Zugstangenposition mm (Zoll)		Lx min in gespannter Position, gültig für gebrauchte Spanneinheiten=Wartungsgrenze
	Capto Größe	Gesp. Pos. Lx (max)	Gesp. Pos. Lx (min)
C3	5.3	0.2087	8.9 0.3504
C4	8.2	0.3228	12.3 0.4843
C5	9.2	0.3622	13.9 0.5472
C6	10.1	0.3976	16.1 0.6339
C8	19.2	0.7795	25.3 0.9843

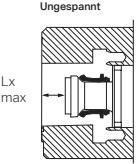


Tabelle 1. Unidades de sujeción nuevas (no usadas) Tabelle 2. Unidades de sujeción usadas

Capto Tamaño	Posicionamiento del tirante mm (pulg.)		Valor lx min. válido en posición sujetada para unidades de sujeción usadas = límite de reparación
	Capto Tamaño	Pos. sujetado, lx (max)	lx (min) (pulg.)
C3	5.3	0.2087	8.9 0.3504
C4	8.2	0.3228	12.3 0.4843
C5	9.2	0.3622	13.9 0.5472
C6	10.1	0.3976	16.1 0.6339
C8	19.2	0.7795	25.3 0.9843

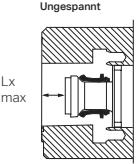


Tabelle 1. Unidades de sujeción nuevas (no usadas) Tabelle 2. Unidades de sujeción usadas

Capto Tamaño	Posicionamiento de la barra de tracción mm (pulg.)		Valor lx min. en posición sujetada válido para las unidades de sujeción usadas = límite de reparación.
	Capto Tamaño	Pos. fijada, lx (max)	lx (min) (pulg.)
C3	5.3	0.2087	8.9 0.3504
C4	8.2	0.3228	12.3 0.4843
C5	9.2	0.3622	13.9 0.5472
C6	10.1	0.3976	16.1 0.6339
C8	19.2	0.7795	25.3 0.9843

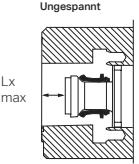


Tabelle 1. Unidades de sujeción nuevas (no usadas) Tabelle 2. Unidades de sujeción usadas

Capto Tamaño	Posicionamiento de la barra de tracción mm (pulg.)		Valor lx min. en posición sujetada válido para las unidades de sujeción usadas = límite de reparación.
	Capto Tamaño	Pos. fijada, lx (max)	lx (min) (pulg.)
C3	5.3	0.2087	8.9 0.3504
C4	8.2	0.3228	12.3 0.4843
C5	9.2	0.3622	13.9 0.5472
C6	10.1	0.3976	16.1 0.6339
C8	19.2	0.7795	25.3 0.9843

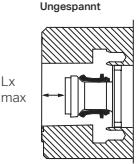


Tabelle 1. Unidades de sujeción nuevas (no usadas) Tabelle 2. Unidades de sujeción usadas

Capto T

